


セーフティ&メンテナンスガイド

(M1902211)

オーガ作業時の注意点

- テレスコピッククローラクレーンにおいて、トップブームが凹む事故が発生しました。
- リーダを使用する作業では操作や段取りを誤ると、過大な水平力がクレーン側ブームに作用し、重大事故に繋がる恐れがあります。
- 事故を未然に防止するために、下記の点に注意して作業を行ってください。

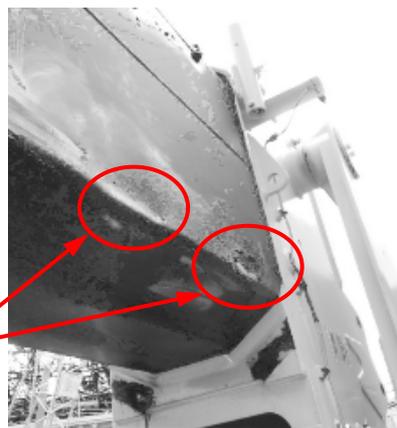

ブームの凹み

1. 該当機種

650TLX

2. 損傷防止のための注意点

安全に御使用していただくために、リーダを使用する作業では下記に注意してください。

- 1) オーガを有する掘削作業では地盤の影響等で芯ずれする事があり、クレーン側の旋回操作で芯ずれを修正しないでください。
- 2) 回転リーダの場合は、リーダ側面での作業を推奨します。
前側で作業をすると、クレーン側のブームに水平力が作用しやすくなります。
- 3) リーダを地面に正しく接地せずにオーガ操作をしないでください。

ご不明な点がございましたら、最寄りの“サービス工場”または“サービスセンタ”にご相談ください。

●ご用命は右記のサービス拠点へ
住友重機械建機クレーン株式会社