

セーフティー＆メンテナンスガイド

(M2010101)

ガントリのリアステー下部固定ピン抜け止め点検

- ガントリのリアステーを旋回フレームに連結しているピンの抜け止めが外れ、連結ピンが抜けてブームが落下する事故が発生しました。

事故の再発を防止するために、下記のボルトに緩みがないか点検を実施していただくようお願い申し上げます。


1. 該当機種

SCX700-2 SCX800-2 SCX900-2 SCX1200-2 SCX1500-2 SCX2000-2
SCX800HD-2 SCX900HD-2 SCX1200HDS-2 SCX1200HD-2 SCX700-3
SCX900-3 800HLX 1000HLX 2000HLX SCX800A-3 SCX1000A-3
SCX2000A-2

2. 点検箇所

- 下の絵に印を付けた部分のボルトが緩んでいないか、右表の締め付けトルクを参考に確認して下さい。

締め付け箇所	ボルト径 (mm)	二面幅 (mm)	トルク
			N・m
ガントリステー 取付けボルト	12	19	72～78
	16	24	179～194
	20	30	350～379

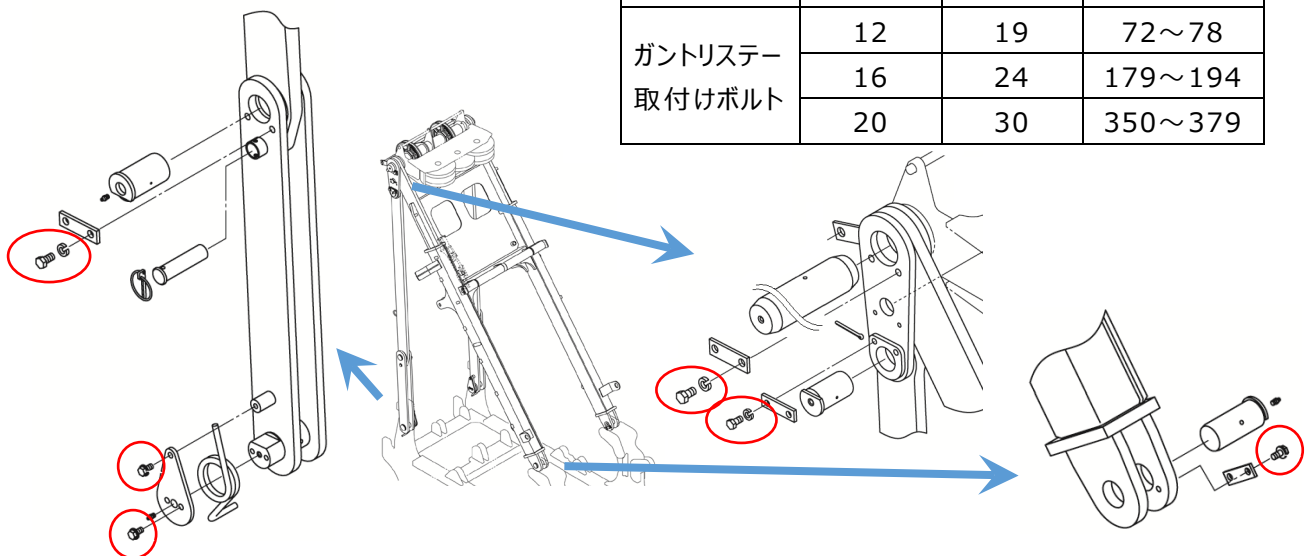

ご不明な点がございましたら、最寄りの“サービス工場”または“サービスセンタ”にご相談ください。

●ご用命は右記のサービス拠点へ
住友重機械建機クレーン株式会社