

セーフティー＆メンテナンスガイド

(M2109271)

SCX3500-3 リアストラット分解時の注意事項

- ラフィング仕様のジブ起伏機構(フロント・リアストラット)を分解する際に、リアストラットバックストップのリンク固定ピンを抜く手順を間違え、リアストラットが前方に倒れる重大事故が発生しました。

事故防止のために取扱説明書をよく読み、「2. 分解時の注意点」に十分注意してジブ起伏機構の分解実施をお願い致します。



1. 該当機種

SCX3500-3、ラフィング仕様機

2. 分解時の注意点

- リンク固定ピンは、必ずリアストラット先端をフロントストラットに預けてから抜いてください。(○の姿勢)
- リアストラットを起こした状態でリンク固定ピンを抜かないで下さい。(×の姿勢)

リアストラットを起こした状態でリンク固定ピンを抜いてしまうと、バックストップシリンダを伸ばしてリアストラットを前傾させていく途中で、リアストラットが前方へ倒壊します。

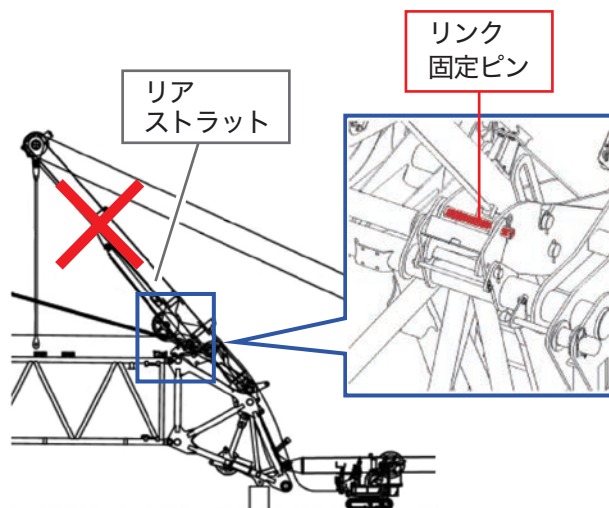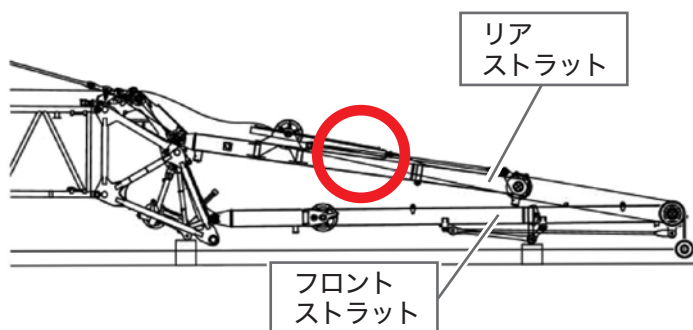

ご不明な点がございましたら、最寄りの“サービス工場”または“サービスセンタ”にご相談ください。

●ご用命は右記のサービス拠点へ
住友重機械建機クレーン株式会社