

セーフティー&メンテナンスガイド


(M2202181-1/2)

アースドリル機(拡底仕様)ホースリール プレートリング点検の御願い


- 弊社アースドリル機(拡底仕様)において、ケリーバが“摩耗したホースリールのプレートリングに噛みこむ事故”が発生しました。
- 定期的にプレートリング及びケリーバの摩耗状態を確認し、補修もしくは交換の処置をお願いします。
- 万が一、ケリーバがホースリールのプレートリングに噛みこんだ場合は無理に引き抜かず、ホースリールのクラッチをONの状態に強固なものにホースリールが回転しないよう固定したのち、ケリーバが噛みこんだ時と逆の操作をして噛みこみを解除してください。

1. 該当機種

SDX207, SDX407-2

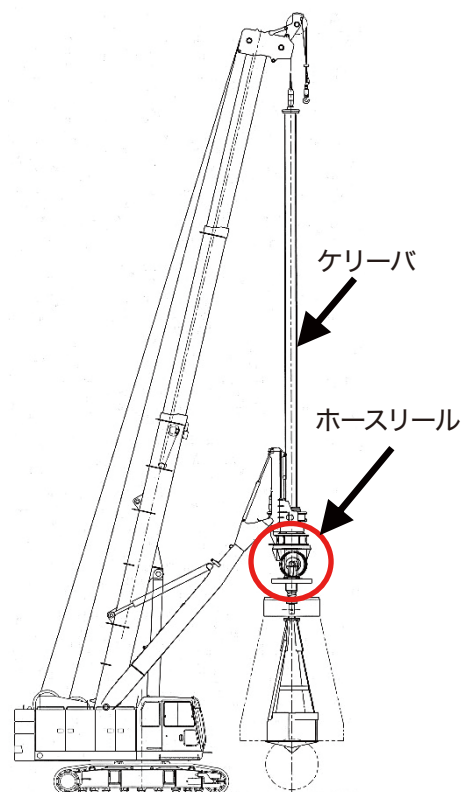

本図はホースリールクラッチ:OFFの状態です

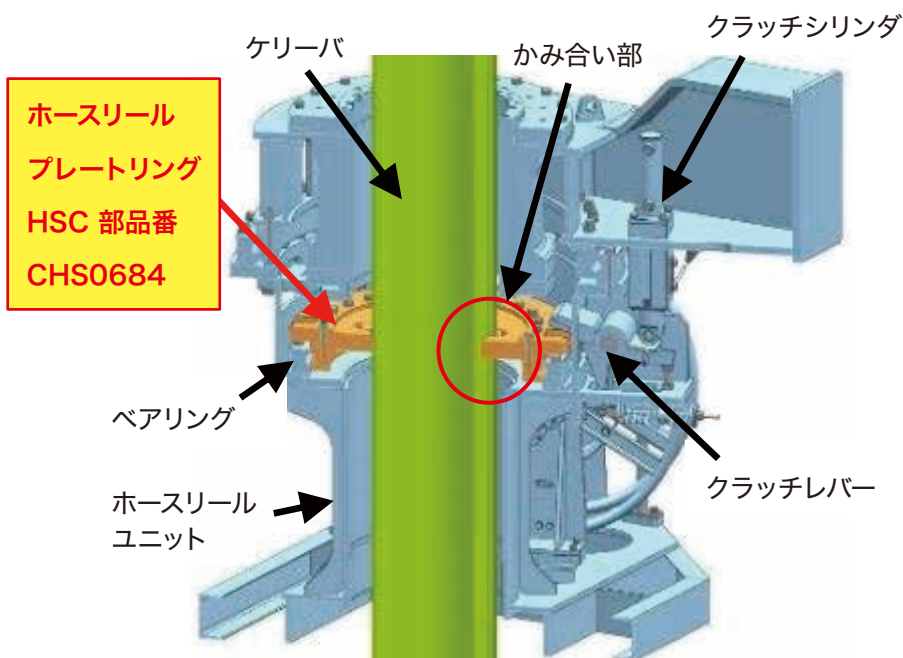

【点検箇所】 ※機械が分解されている状態で確認してください。

- ・ケリーバの駆動リブの摩耗状態を確認してください。
- ・ホースリールのプレートリングとケリーバが接触する部分の摩耗状態を確認してください。


2. プレートリングの摩耗

1) プレートリングの摩耗状況(青色)



摩耗状況を分かりやすくするため、下側に新品のプレートリング(グレー)を重ねています。

2) プレートリングの摩耗限界

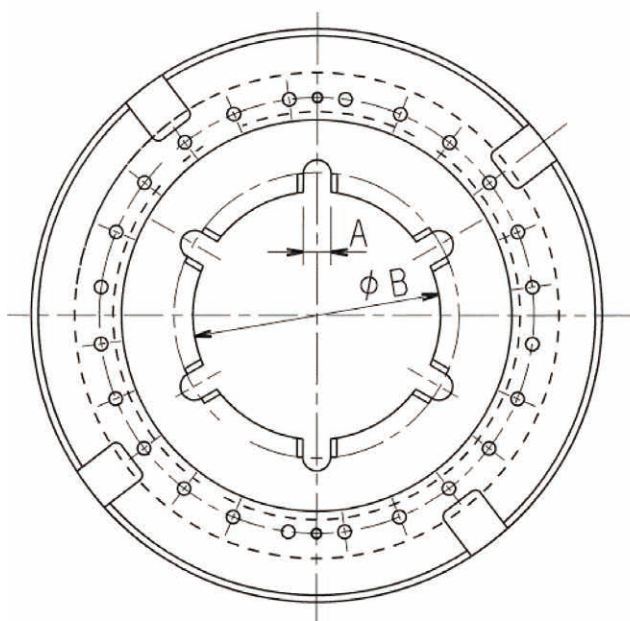

単位:mm

部位	A	B
基準値	40	355
限界値	60	360

3) プレートリングの点検間隔 「毎月または250時間ごと」

ご不明な点がございましたら、最寄りの“サービス工場”または“サービスセンタ”にご相談ください。

●ご用命は右記のサービス拠点へ
住友重機械建機クレーン株式会社