# セーフティー＆メンテナンスガイド



## キャブドアスライドレール部給脂のお願い

■ キャブドアのスライドレールがゆがみ、スライドレール内のローラが摩耗したために、
キャブドアが外れる事故が発生しました。キャブへの乗り込み時にキャブドアが外れると、
キャブ横ステップからの転落などの可能性も有ります。

事故防止のために次の注意点に注意して、日々の点検整備をお願い致します。

### 1. 該当機種

SCX550-3～SCX3500-3、800HLX～2000HLX、650TLX、SDX612

### 2. 点検時の注意点

- キャブドアのスライドがスムースで無くなったときには、清掃後給脂をお願いします。
（次頁「３．給脂ポイント」参照）
- キャブドアのスライドレールにゆがみが出来てしまった物は、レールを交換して下さい。
また、スライドレール内のローラに摩耗や変形が有る時には、ローラも交換をして下さい。

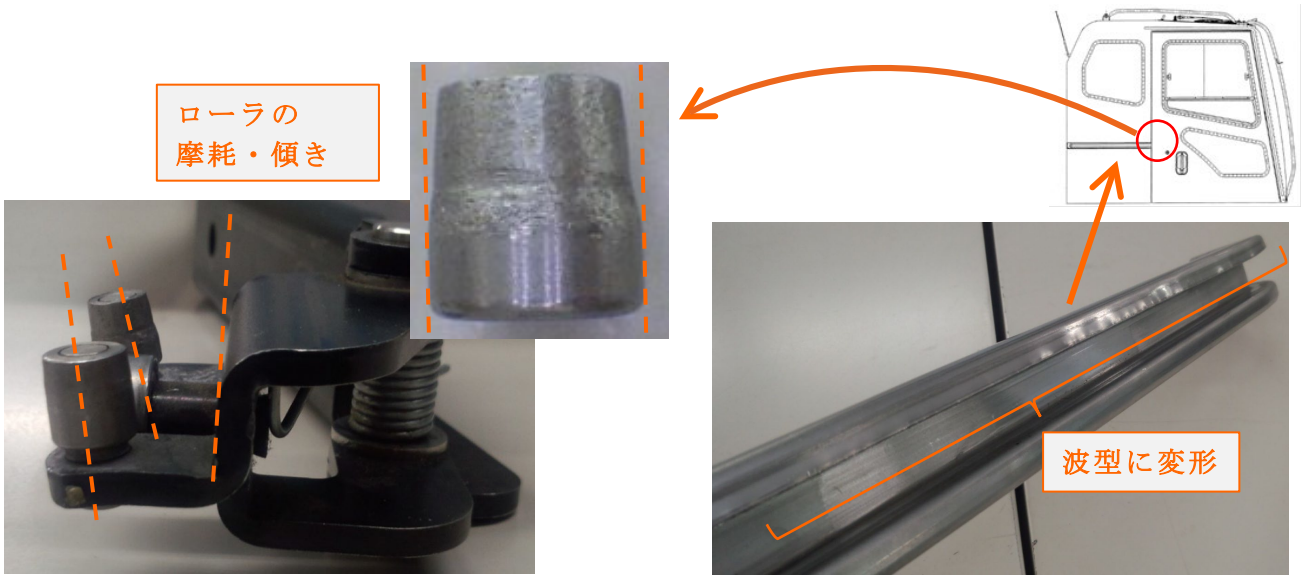

## 3. 給脂ポイント

給脂場所とタイミング

1）オイル塗布のタイミング

ドアの開閉が途中で引っ掛かり、スムースに開閉できないとき。

2）オイル塗布箇所

まず、ローラとレールのほこりと古い油分を取り除きます。

下図のように、ローラとレールにオイルスプレーを塗ります。

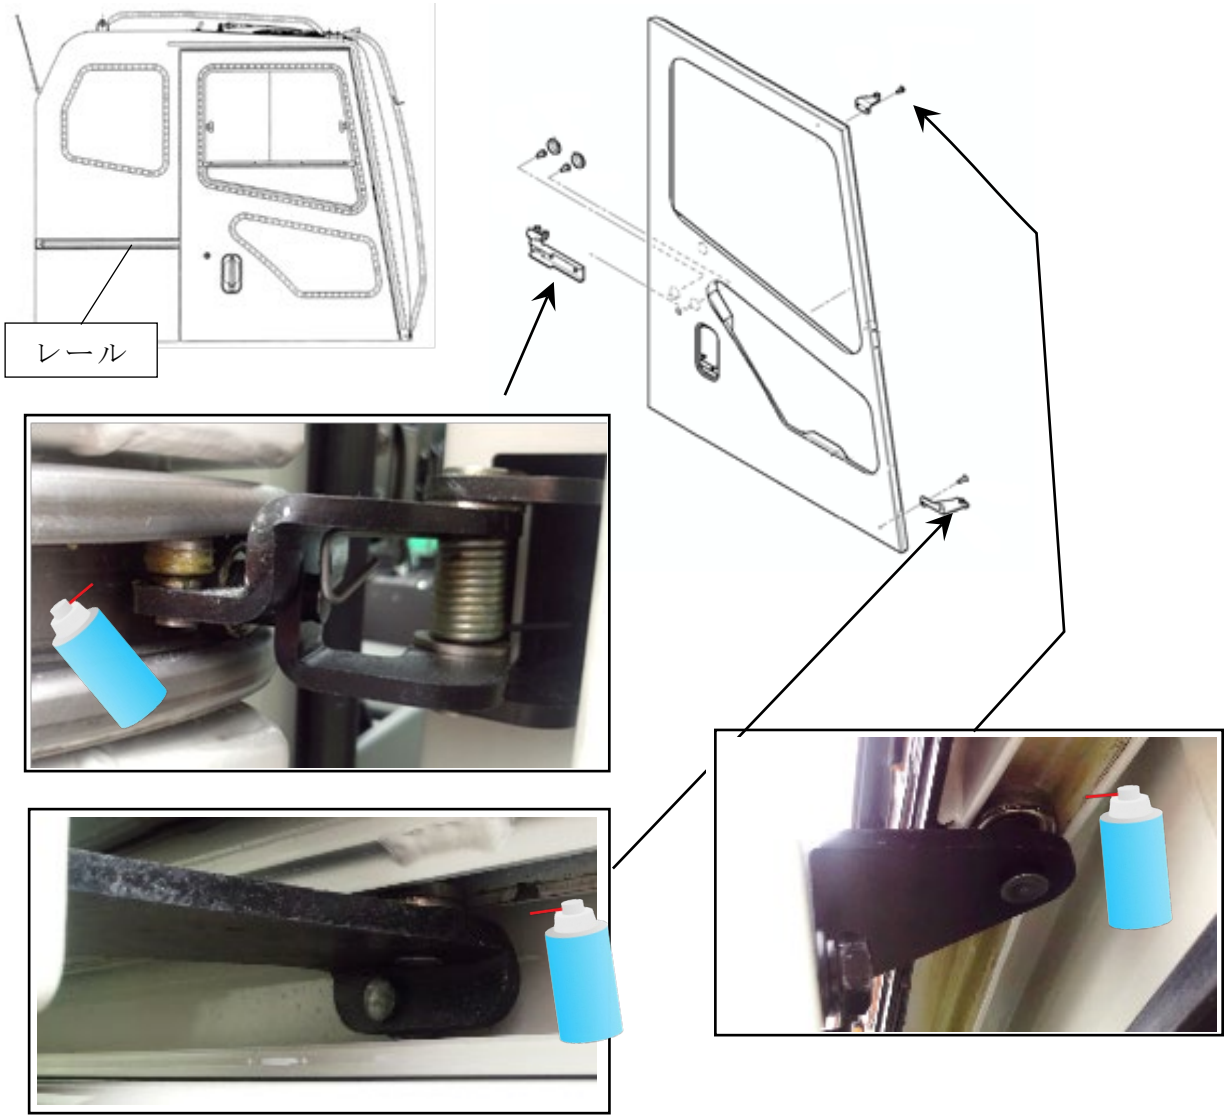


ご不明な点がありましたら、最寄りの"サービス工場"または"サービスセンタ"にご相談ください。

●ご用命は右記のサービス拠点へ

**住友重機械建機クレーン株式会社**

発行：2022年 6月